

C.A 6528



เมกะโอห์มมิเตอร์

ขอขอบคุณที่ท่านจัดซื้อ megohmmeter C.A6528.
เพื่อให้ได้รับการบริการที่ดีที่สุดจากเครื่องมือของคุณ:

- กรุณาอ่านคู่มืออย่างละเอียดและ
- ปฏิบัติตามข้อควรระวังในการใช้งาน



คำเตือนความเสี่ยงอันตราย! เมื่อใดก็ตามที่สัญลักษณ์อันตรายปรากฏผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้



ข้อมูลหรือเคล็ดลับ



สายดิน



แบตเตอรี่



โหลดมัลติลา



แรงดันไฟฟ้าที่ขั้วต้องไม่เกิน 700V



อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล



ผลิตภัณฑ์ได้มีการแสดงความสามารถในการรีไซเคิลที่ได้จากประเมินวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน ISO14040



Chauvin Arnoux ได้นำแนวทาง Eco-Design มาใช้ในการออกแบบเครื่องนี้การวิเคราะห์วงจรชีวิตที่สมบูรณ์ได้ช่วยให้เราสามารถควบคุมและเพิ่มประสิทธิภาพผลกระทบของผลิตภัณฑ์ต่อสิ่งแวดล้อมได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องใช้ที่มีคุณสมบัติเกินกว่าข้อกำหนดในการรีไซเคิลและนำกลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง



เครื่องหมาย CE ระบุว่ามีการปฏิบัติตามกฎระเบียบว่าด้วยแรงดันไฟฟ้าต่ำของสหภาพยุโรป (2014/35/EU), กฎระเบียบว่าด้วยการเข้าถึงได้ของแม่เหล็กไฟฟ้า (2014/30/EU) และข้อกำหนดว่าด้วยการควบคุมสารอันตราย (RoHS, 2011/65/EU และ 2015/863/EU)



เครื่องหมาย UKCA รับรองว่าผลิตภัณฑ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดแห่งกฎหมายที่ใช้บังคับในสหราชอาณาจักร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องความปลอดภัยระบบแรงดันต่ำ ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า และการควบคุมสารอันตราย



ถังขยะที่มีเครื่องหมายกากบาทบนผลิตภัณฑ์เป็นการเตือนว่าในสหภาพยุโรปผลิตภัณฑ์ต้องได้รับการกำจัดอย่างมีประสิทธิภาพตาม Directive WEEE 2012/19/UE

ความหมายประเภทของการวัด

- ประเภทการวัด IV สอดคล้องกับการวัดที่แหล่งของการติดตั้งแรงดันไฟฟ้าต่ำ
เช่น: เครื่องป้อนพลังงานเคาน์เตอร์และอุปกรณ์ป้องกัน
- ประเภทของการวัด III สอดคล้องกับการวัดการติดตั้งอาคาร
เช่น: แผงจำหน่ายเครื่องตัดวงจรและอุปกรณ์อุตสาหกรรมคงที่
- ประเภทของการวัด II สอดคล้องกับการวัดที่ดำเนินการในวงจรที่เชื่อมต่อโดยตรงกับการติดตั้งแรงดันไฟฟ้าต่ำ
เช่น: แหล่งจ่ายไฟให้นายในอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องมือแบบพกพา

ข้อควรระวังในการใช้งาน


เครื่องมือนี้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย IEC/EN 61010-2-034 และตัวนำที่สอดคล้องกับ IEC/EN 61010-034 สำหรับแรงดันไฟฟ้าสูงถึง 600V ในหมวดหมู่ IV ห้ามใช้เครื่องมือสำหรับการวัดค่าในวงจรที่วัดประเภท II, III, IV ที่อาจเชื่อมต่อโดยไม่ได้ตั้งใจกับวงจรที่ไม่ได้อยู่ในหมวดหมู่ II, III หรือ IV

- ผู้ประกอบการและ / หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างต้องอ่านและทำความเข้าใจอย่างชัดเจนข้อควรระวังต่างๆ จะต้องดำเนินการในการใช้งานความรู้ที่เกี่ยวกับเสียงและความตระหนักของอันตรายจากไฟฟ้าเป็นสิ่งจำเป็นเมื่อใช้เครื่องมือนี้
- ถ้าคุณใช้เครื่องมือนี้นอกเหนือจากที่ระบุความคุ้มครองอาจจะเป็นอันตรายต่อคุณ
- ห้ามใช้เครื่องมือบนเครือข่ายที่แรงดันไฟฟ้าเกินหรือหมวดหมู่ที่กล่าวถึง
- ห้ามใช้เครื่องมือถ้าดูเหมือนว่าจะได้รับความเสียหายไม่สมบูรณ์หรือปิดไม่สนิท
- ก่อนการใช้แต่ละครั้งควรตรวจสอบสภาพของฉนวนกันความร้อนที่อยู่อาศัยและอุปกรณ์เสริมใดๆ ซึ่งฉนวนเสียหาย (แม้เพียงบางส่วน) จะต้องตั้งสำรองสำหรับการซ่อมแซมหรือกำจัด
- ก่อนที่จะใช้เครื่องมือของคุณควรตรวจสอบว่าฉนวนแห้งอย่างสนิทถ้ามันเปียกก็ต้องทำให้แห้งก่อนที่จะเชื่อมต่อหรือนำไปใช้งาน
- ใช้เฉพาะขั้วตัวนำและอุปกรณ์เสริมที่ให้มาการใช้ขั้วตัวนำ (หรืออุปกรณ์เสริม) ของแรงดันไฟฟ้าที่ต่ำกว่าหรือประเภทการจำกัดแรงดันไฟฟ้าหรือประเภทของเครื่องมือที่ประกอบขึ้นและขั้วตัวนำ (หรืออุปกรณ์เสริม) ที่เป็นของขั้วตัวนำ (หรืออุปกรณ์เสริม)
- ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลอย่างเป็นระบบ
- เมื่อทำการจับขั้วในการทดสอบการแยกจากคลิประะขอให้ใส่อุปกรณ์ป้องกันนิ้วมือ
- การแก้ปัญหาและการตรวจสอบมาตรฐานวิธีจะต้องดำเนินการโดยบุคลากรที่มีความสามารถและได้รับการรับรอง

1. เริ่มต้นใช้งานครั้งแรก.....	4
1.1. การแกะกล่อง	4
1.2. อุปกรณ์เสริมและอะไหล่.....	4
1.3. ใส่แบตเตอรี่.....	5
1.4. การใส่ปลอกป้องกัน.....	6
2. การนำเสนอของเครื่องมือ.....	7
2.1. C.A6528	7
2.2. ฟังก์ชัน	8
2.3. แสดงผล.....	8
2.4. คีย์และปุ่ม.....	9
3. การใช้.....	10
3.1. ตรวจสอบการทำงานของเครื่องมือ	10
3.2. วัดแรงดันไฟฟ้า.....	10
3.3. การวัดความต้านทานของฉนวน.....	12
3.4. ความต่อเนื่องตัวนำสายวงจรย่อย	15
3.5. การวัดความต้านทาน.....	18
3.6. ฟังก์ชัน HOLD.....	19
3.7. แบตเตอรี่.....	19
3.8. ตั้งค่า.....	20
3.9. ฟังก์ชัน การแจ้งเตือน.....	21
3.10. ระยะเวลาโปรแกรม.....	21
3.11. หยุดอัตโนมัติ.....	22
4. ลักษณะทางเทคนิค	23
4.1. เงื่อนไขอ้างอิงทั่วไป.....	23
4.2. คุณสมบัติทางไฟฟ้า.....	23
4.3. ความหลากหลายในช่วงการใช้งาน.....	25
4.4. ความไม่แน่นอนที่แท้จริงและความไม่แน่นอนในการดำเนินงาน.....	26
4.5. แหล่งจ่ายไฟ.....	26
4.6. ภาพแวดล้อม.....	27
4.7. ลักษณะทางกล	27
4.8. สอดคล้องกับมาตรฐานสากล.....	27
4.9. ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (CEM).....	27
5. การบำรุงรักษา.....	28
5.1. การทำความสะอาด	28
5.2. การเปลี่ยนแบตเตอรี่.....	28
5.3. การเปลี่ยนฟิวส์.....	28
5.4. ปรับเทียบเครื่องมือ	29
6. การรับประกัน.....	๓๒

1. เริ่มต้นใช้งานครั้งแรก

1.1. การแกะกล่อง

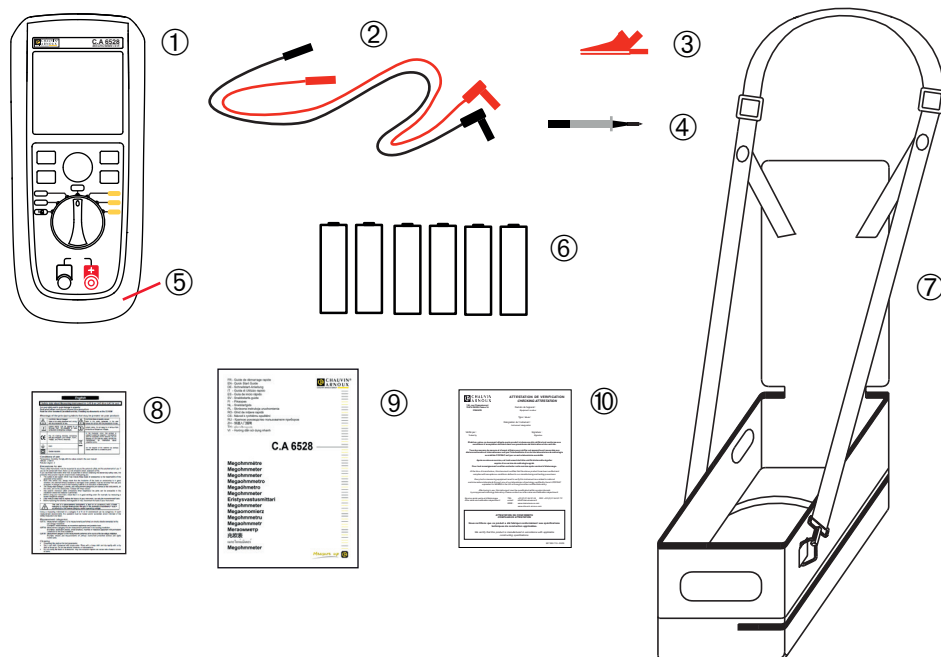

- ① C.A.6528 1 ชิ้น
- ② สายเซฟตี้หัวตรงและหัวหักมุมขวา (สีแดงและดำ) 2 เส้น
- ③ ปากคีบจะเข้สีแดง 1 อัน
- ④ หัวตรวจสอบสีดำ 1 อัน
- ⑤ ปลอกป้องกันติดตั้งอยู่บนเครื่องมือ 1 ชิ้น
- ⑥ แบตเตอรี่ LR6 หรือ AA 6 ก้อน
- ⑦ กระเป๋าถือ
- ⑧ เอกสารข้อมูลความปลอดภัยหลายภาษา 1 ชิ้น
- ⑨ คู่มือการเริ่มต้นใช้งานหลายภาษา 1 ชุด
- ⑩ ใบรับรองการตรวจสอบ 1 ชิ้น


1.2. อุปกรณ์เสริมและอะไหล่

ปรึกษาเว็บไซต์อุปกรณ์เสริมและอะไหล่ของเราได้ที่:


www.chauvin-arnoux.com

1.3. ใส่แบตเตอรี่

- ถอดเคสป้องกันออกเริ่มโดยการเอาเคสออกจากปลอก
- แล้วถอดเคสออกจากปลอก

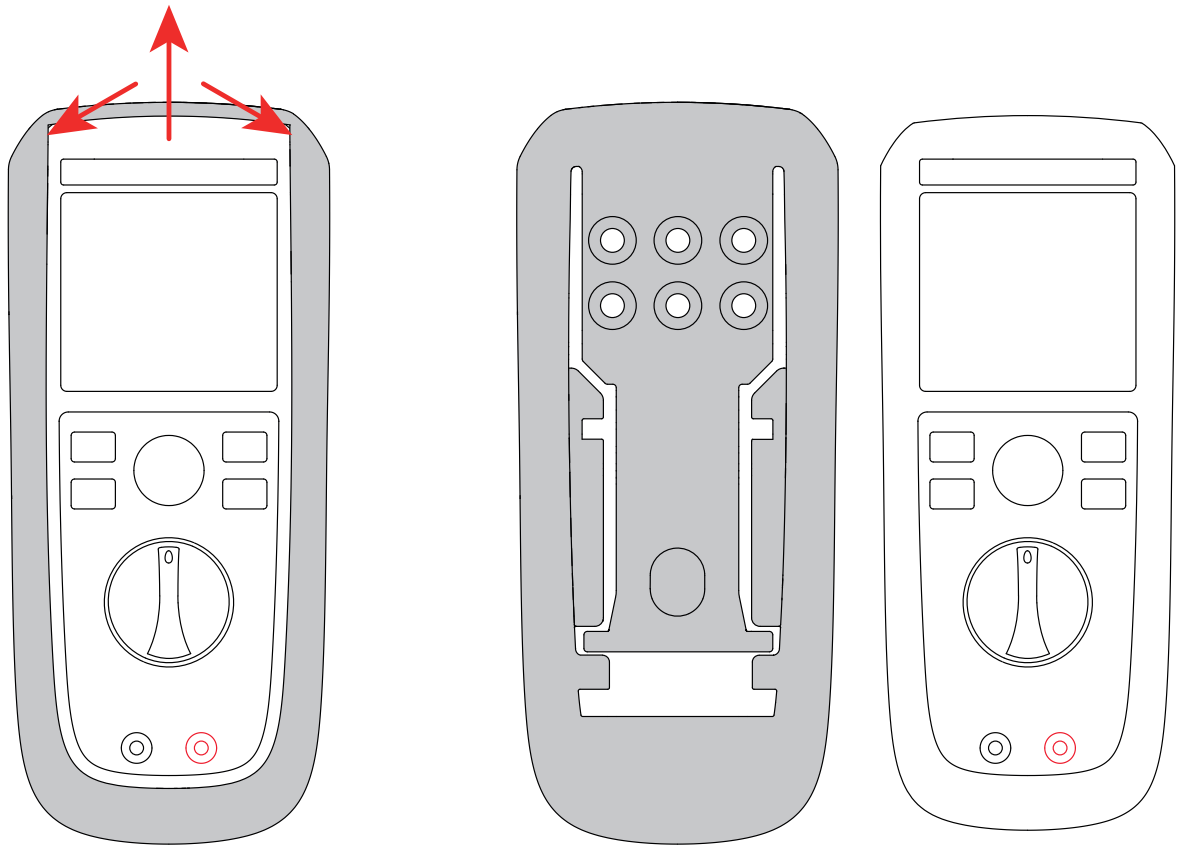



- พลิกกลับอุปกรณ์
- ใช้ไขควงไขสกรูยึดของฝาปิดช่องใส่แบตเตอรี่ จากนั้นถอดฝาครอบออก
- ใส่แบตเตอรี่ 6 ก้อนที่จัดมาให้พร้อมชั่วคราวที่แสดง
- ใส่ฝาปิดช่องใส่แบตเตอรี่กลับเข้าที่โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดอย่างสมบูรณ์และถูกต้อง
- ไขสกรูยึดกลับเข้าไป
- ใส่ปลอกกลับคืนจากเครื่องมือจากด้านล่าง

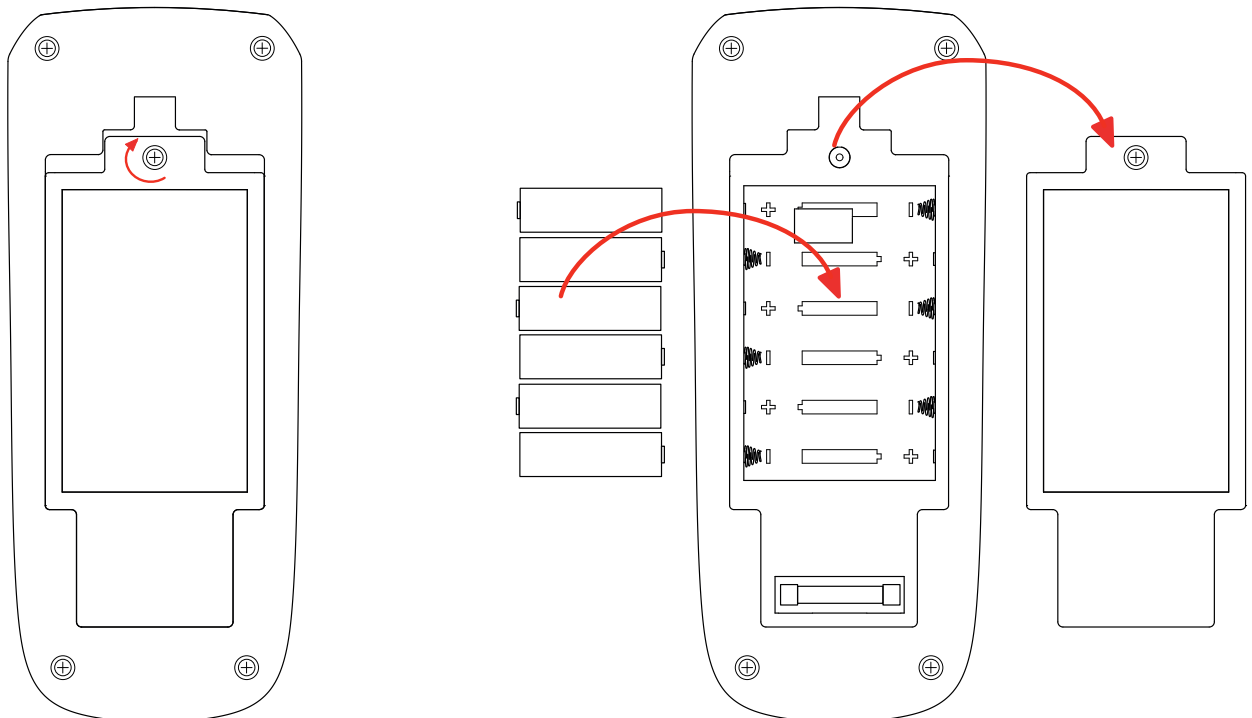


1.4. การใช้ปลอกป้องกัน

คุณสามารถวางเครื่องมือของคุณตั้งตรงบนหลังสแตนด์

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้ให้ดึงที่ด้านหลังกมาเพื่อปลดออกจากช่องของมัน จากนั้นจึงพับและใส่ที่ส่วนท้ายในช่องอื่น ๆ

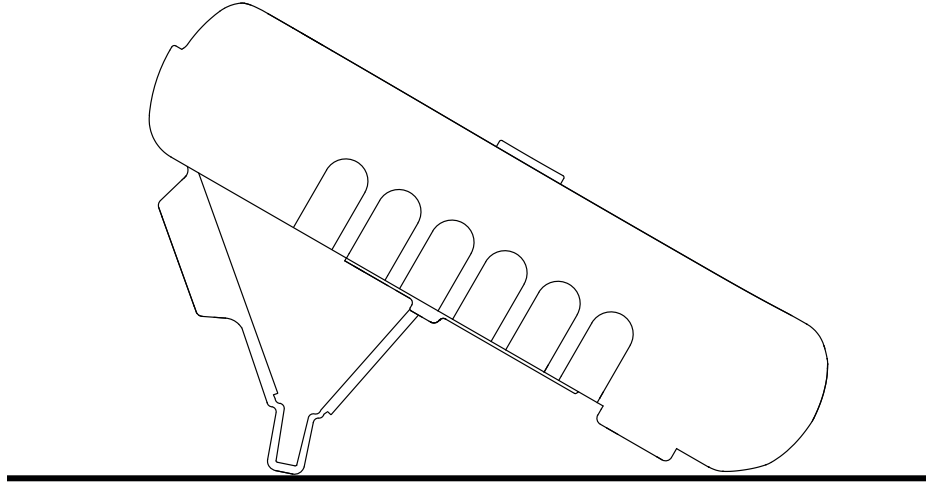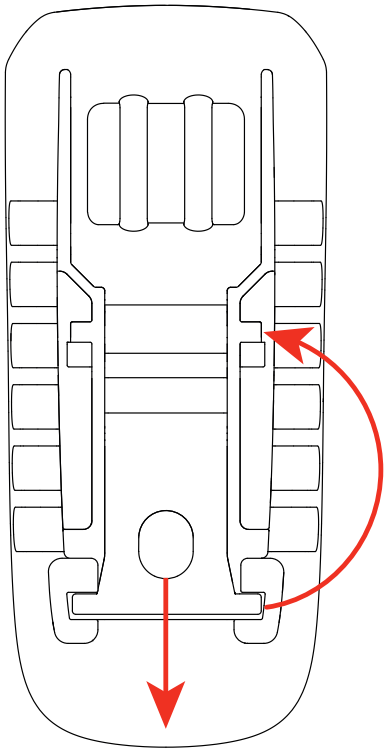


สามารถใช้ขาตั้งเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์กับประตู

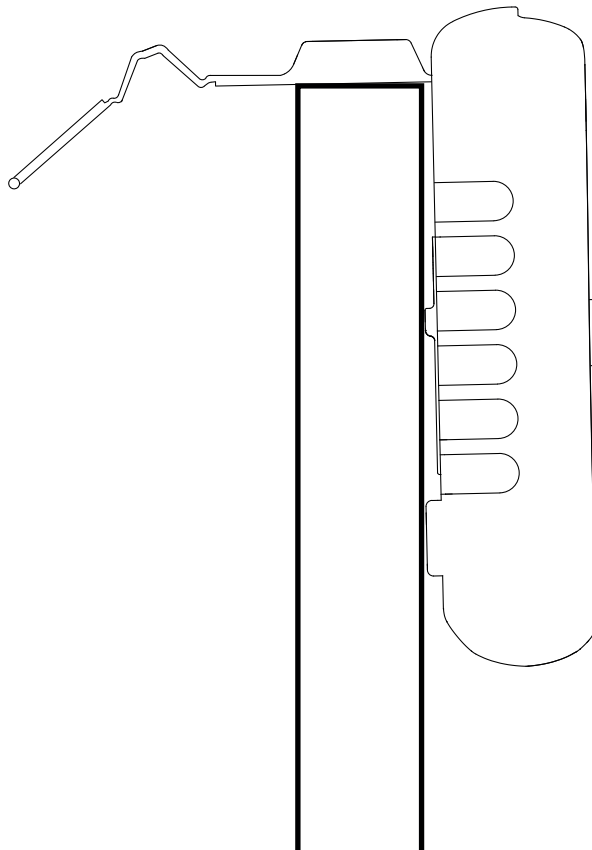

2. การนำเสนองานของเครื่องมือ

2.1. C.A6528

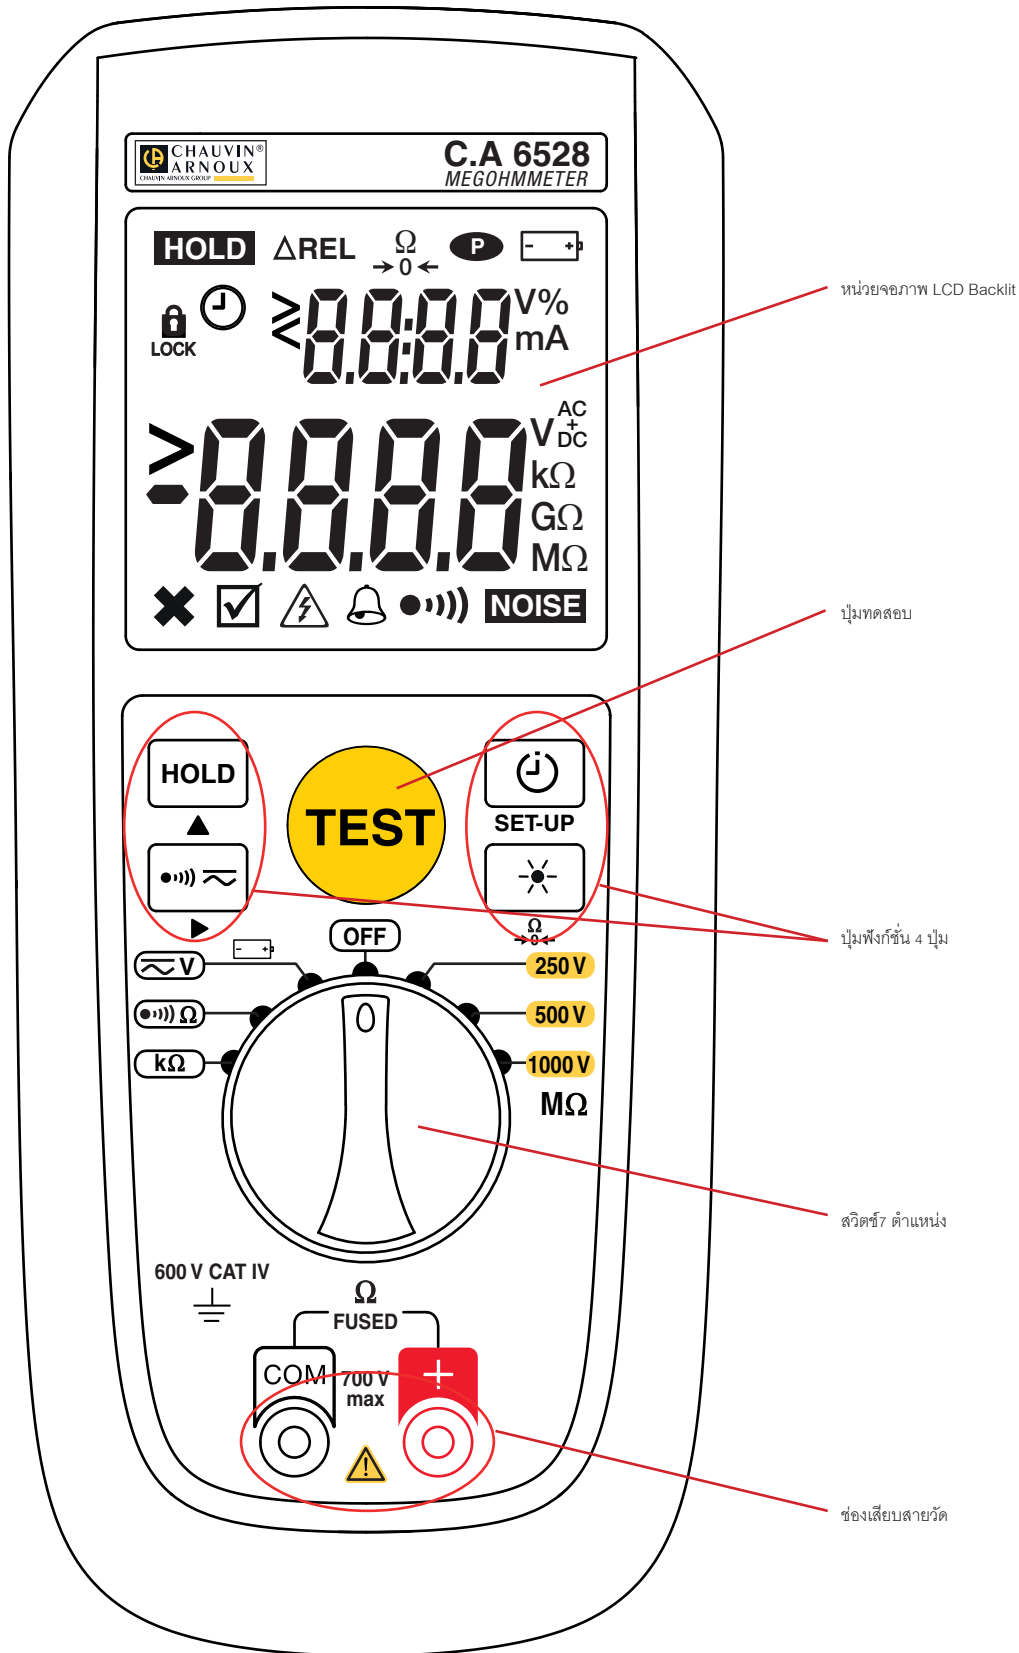

2.2. ฟังก์ชัน

เมกโอห์มมิเตอร์ C.A6528 เป็นเครื่องมือวัดแบบพกพาพร้อมจอ LCD ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่


เครื่องมือนี้ใช้สำหรับตรวจสอบความปลอดภัยของการติดตั้งระบบไฟฟ้า มันสามารถใช้ในการทดสอบการติดตั้งใหม่ก่อนที่จะเปิดขึ้นเพื่อตรวจสอบการติดตั้งที่มีอยู่ไม่ว่าจะในการทำงานหรือไม่หรือเพื่อวินัยความผิดปกติในการติดตั้ง

ใช้ C.A6528 เพื่อ:

- วัดแรงดันไฟฟ้า
- วัดค่าความเป็นฉนวนที่ 250 500 และ 1000V
- การวัดความต่อเนื่อง
- การวัดความต้านทาน

ฟังก์ชันสัญญาณเตือนของ C.A6528 ช่วยให้สามารถตรวจสอบได้ว่าการอ่านค่าเป็นไปอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องดูที่หน่วยแสดงผล

2.3. แสดงผล

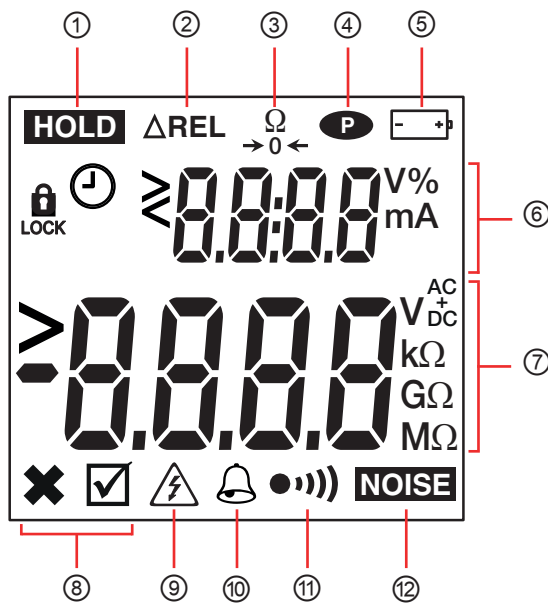

- ① บ่งบอกว่าการวัดถูกค้างการแสดงผลไว้
- ② ระบุว่าฟังก์ชัน DMR (โหมดความต้านทานต่างหรือโหมดสัมผัส) ทำงานในการวัดความต้านทาน
- ③ บ่งบอกว่าค่าความต้านทานของตัวนำได้รับการชดเชยในการวัดความต่อเนื่อง
- ④ บ่งบอกว่าการปิดอัตโนมัติถูกปิดใช้งาน
- ⑤ แสดงสถานะของแบตเตอรี่
- ⑥ หน่วยแสดงผลรอง
- ⑦ หน่วยแสดงผลหลัก
- ⑧ ระบุว่าการวัดนั้นเป็นปกติหรือไม่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์การเตือนภัย
- ⑨ บ่งบอกว่ามีแรงดันไฟฟ้าที่เป็นอันตรายบนช่องสัญญาณ
- ⑩ แสดงว่าสัญญาณเตือนมีการทำงานในการวัดฉนวนหรือ DMR
- ⑪ บ่งบอกว่ามีการเปิดใช้งานเสียงเตือน
- ⑫ บ่งบอกถึงแรงดันไฟฟ้าปลอมในการวัดความต่อเนื่องหรือความต้านทาน

2.4. คีย์และปุ่ม

2.4.1. ทดสอบปุ่ม

กดปุ่ม TEST จะเริ่มการวัดจนวน

นอกจากนี้ยังทำหน้าที่ในการยืนยันเกณฑ์ที่ตั้งโปรแกรมไว้

ในการวัดความต้านทานจะใช้เพื่อเข้าสู่โหมด DMR และบันทึกการวัดอ้างอิง และยังออกจากโหมด DMR

2.4.2. ปุ่มฟังก์ชัน

ปุ่ม	ฟังก์ชัน
HOLD ▲	การกดปุ่มค้างหรือหยุดการวัดค่า ในโหมดตั้งค่าฟังก์ชันของปุ่มคือ ▲
●)))~ ▶	ในการวัดค่าความเป็นฉนวนการกดปุ่มจะเป็นการเปิดใช้งานหรือยกเลิกการเตือนภัย ในการวัดความต่อเนื่องการกดปุ่มจะเป็นการเปิดใช้งานหรือปิดเสียงบี๊บเตือน ในการวัดความต้านทานการกดปุ่มจะเป็นการเปิดใช้งานหรือปิดการใช้งานเสียงเตือน DMR ในการวัดแรงดันไฟฟ้ากดปุ่มเพื่อเลือกกระหว่างการวัด AC + DC หรือ DC เท่านั้น ในโหมดตั้งค่าฟังก์ชันของปุ่มคือ ▶
⌚ ตั้งค่า	ในการวัดจนวนกันความร้อนปุ่ม จับเวลา ใช้เพื่อเลือกฟังก์ชัน Lock และ ⌚ ในการวัดค่าความเป็นฉนวนการกดที่ปุ่มแบบยาวจะเป็นการกำหนดเกณฑ์การเตือนที่สอดคล้องกับแรงดันทดสอบ ในการวัดความต่อเนื่องให้กดปุ่มบนค้างไว้เพื่อเลือกเกณฑ์การเตือน ในการวัดความต้านทานการกดที่ปุ่มแบบยาวจะช่วยให้คุณตั้งค่าขีด จำกัด เป็น%
☀ Ω → 0 ←	ปุ่มถูกกดเพื่อเปิดหรือปิดแบล็คไลท์ ในการวัดต่อเนื่องกดแบบยาวช่วยให้คุณสามารถชดเชยความต้านทานของสายวัด

3. การใช้

3.1. ตรวจสอบการทำงานของเครื่องมือ



ก่อนที่จะใช้เครื่องมือใด ๆ ให้ตรวจสอบว่าเครื่องมือทำงานอย่างถูกต้อง



- ทำการวัดแรงดันไฟฟ้าของแรงดันไฟฟ้าที่ทราบ หากการวัดไม่ถูกต้องห้ามใช้เครื่องมือ
- ในการวัดความต่อเนื่องให้ลัดวงจรนำ การอ่านจะต้องใกล้เคียงกับศูนย์ ถ้าไม่ได้แสดงว่าตัวนำที่ชำรุดหรือต้องเปลี่ยนฟิวส์ (ดู 5.3)

3.2. วัดแรงดันไฟฟ้า

3.2.1. ทำการวัด



ตั้งค่าสวิตช์เป็น V. เครื่องมือนี้ยังทำการวัดแรงดันไฟฟ้าในการตั้งค่า M□

ใช้สายเชื่อมต่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่จะทดสอบกับขั้วของเครื่องมือ

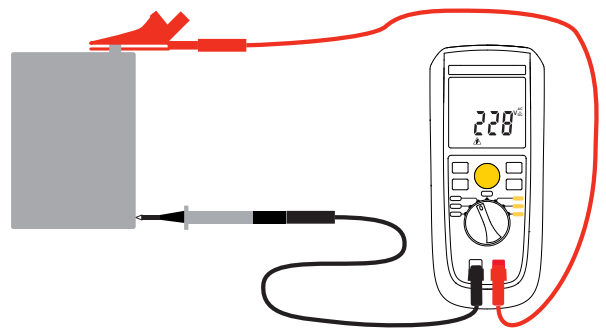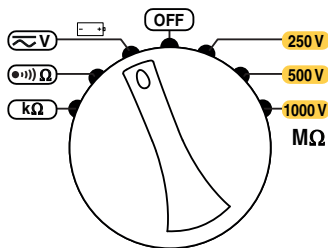


เครื่องมือแสดงแรงดันไฟฟ้า AC + DC หากเป็น > 30V สัญลักษณ์ ⚡ จะปรากฏขึ้นเพื่อเตือนผู้ใช้ว่าแรงดันไฟฟ้าที่ชั่วเป็นอันตราย

หากต้องการทราบค่าของส่วนประกอบ DC ของแรงดันให้กดปุ่ม

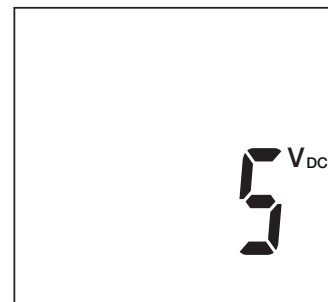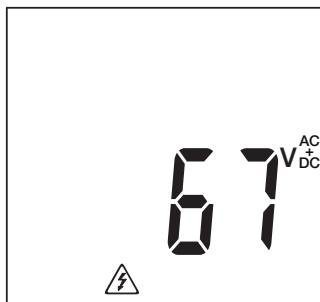


3.2.2. การวัด AC + DC

ทำไมการวัดแรงดันไฟฟ้า AC + DC จึงมีความสำคัญ?

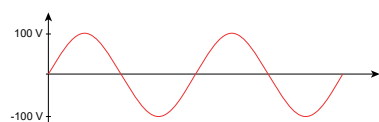


หากแรงดันไฟฟ้าเป็น AC บริสุทธิ์การอ่านแรงดัน DC เป็นศูนย์

$$\begin{aligned} V_{DC} &= 0 \text{ V} \\ V_{AC} &= 100 \text{ V} \\ V_{AC+DC} &= 100 \text{ V} \end{aligned}$$

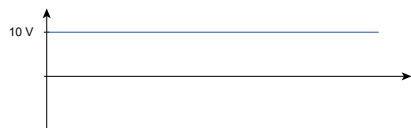

$V_{DC} = 10\text{ V}$
 $V_{AC} = 0\text{ V}$
 $V_{AC+DC} = 10\text{ V}$

หากแรงดันไฟฟ้าเป็น DC ปริมาณการอ่านค่าแรงดันไฟฟ้า AC เป็นศูนย์

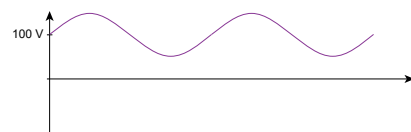

$V_{DC} = 100\text{ V}$
 $V_{AC} = 40\text{ V}$
 $V_{AC+DC} = 140\text{ V}$

หากแรงดันไฟฟ้าผสมกัน (AC บวก DC) ดังตัวอย่างตรงกันข้ามแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงที่มีระลอกคลื่นการวัด AC + DC ให้ค่าจริง การวัด AC ไม่ได้





การวัด AC + DC ให้ข้อมูลที่ต่ำกว่าเกี่ยวกับพลังงานและความปลอดภัยทางไฟฟ้า

3.2.3. บ่งบอกข้อผิดพลาด

ถ้าการวัดออกไปจากช่วงการวัดเครื่องมือจะรายงานโดยแสดง OL

3.2.4. ความดันแบตเตอรี่

ในการตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ให้กดปุ่ม TEST ค้างไว้ด้วยสวิตช์ตั้งค่าเป็น V

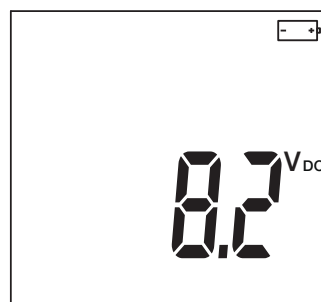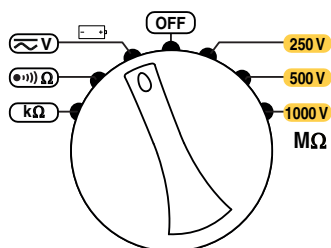

เครื่องมือนี้สร้างแรงดันไฟฟ้าภายใน 1,000 Vdc เพื่อให้แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ทำงานได้


3.3. การวัดความต้านทานของฉนวน

3.3.1. รายละเอียดของหลักการวัด

อุปกรณ์สร้างแรงดันทดสอบกระแสตรงระหว่างขั้ว + และ COM แรงดันไฟฟ้าขึ้นอยู่กับความต้านทานที่จะวัด: มันอยู่ระหว่าง U_N และ $1.25 U_N$ เมื่อ $R \geq R_N = U_N / 1\text{mA}$ แรงดันและกระแสไหลระหว่างขั้วทั้งสองและจากนั้นจะทำให้ค่า $R = V / I$ ลดลง

เทอร์มินัล COM เป็นจุดอ้างอิงแรงดันไฟฟ้าและขั้ว + ส่งแรงดันไฟฟ้าเป็นบวก

3.3.2. ทำการวัด

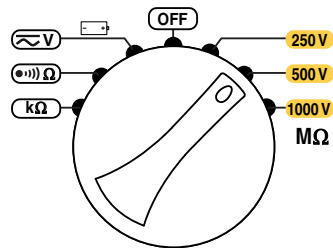


ตั้งสวิตช์เป็น 1 ในตำแหน่ง M□

แรงดันทดสอบที่คุณควรเลือกขึ้นอยู่กับแรงดันไฟฟ้าของการติดตั้งที่จะทดสอบ ตัวอย่างเช่นสำหรับการติดตั้งเครือข่ายที่ 230V การวัดฉนวนจะทำได้ 500V

ใช้โอกาสในการเชื่อมต่อวัตถุที่จะทดสอบกับขั้วของเครื่องมือ



วัตถุที่จะทดสอบต้องไม่ใช้งานจริง

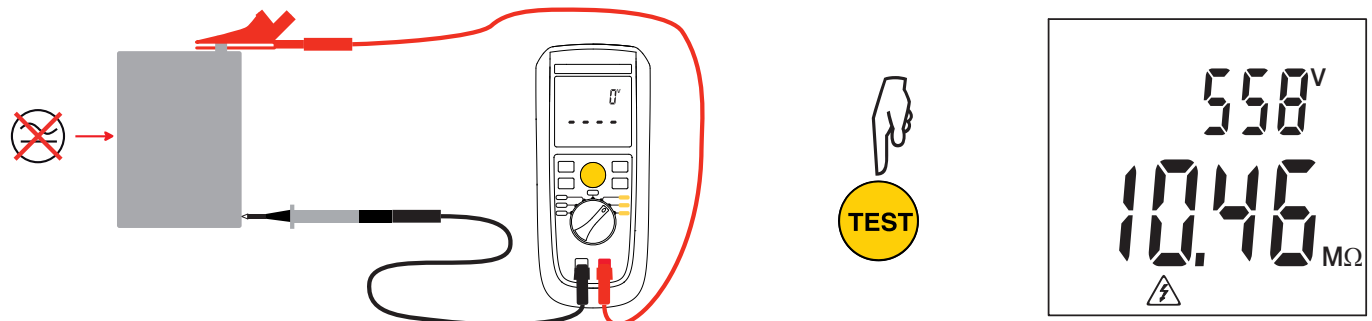

กดปุ่ม ทดสอบและกดค้างไว้จนกว่าการวัดจะคงที่ สัญลักษณ์ ⚡ ระบุว่าเครื่องมือกำลังสร้างแรงดันไฟฟ้าที่เป็นอันตราย

เมื่อคุณปล่อยปุ่มทดสอบการวัดนั้นจะหยุดนิ่งและเครื่องมือจะแสดงผล คุณสามารถเห็นแรงดันไฟฟ้าตกซึ่งแสดงให้เห็นว่าวัตถุที่ทดสอบได้ถูกปล่อยลงในเครื่องมือ หากวัตถุที่ทดสอบไม่ใช่ระบบตัวเก็บประจุการคายประจุจะรวดเร็วมาก เมื่อแรงดันไฟฟ้าตกต่ำกว่า 30V สัญลักษณ์ ⚡ จะหายไปจากหน้าจอ



อย่าตัดการเชื่อมต่อเครื่องมือในขณะที่สัญลักษณ์ ⚡ ยังคงแสดงอยู่



การวัดยังคงค้างอยู่จนกว่าคุณจะกดปุ่ม HOLD จากนั้นเครื่องมือจะกลับไปทำการวัดแรงดันไฟฟ้า นอกจากนี้คุณยังสามารถเริ่มการวัดอื่นได้ทันทีโดยกดปุ่ม TEST ค้างไว้

หลีกเลี่ยงการวัดฉนวนขณะที่กระแสไฟฟ้าไม่ได้ไหลผ่านโหลดหรือตัวต้านทานจนทำให้สายนำลัดวงจร เนื่องจากจะทำให้แบตเตอรี่เสื่อมเร็ว

3.3.3. ปุ่มตัวจับเวลา

ในการวัดจนวนมีฟังก์ชันดังต่อไปนี้:

กดครั้งที่ ๑		ฟังก์ชันนี้ใช้เพื่อล็อคปุ่มทดสอบเพื่อไม่ให้กดค้างระหว่างการวัดจนวน
กดครั้งที่ ๒	 00:10	ฟังก์ชันนี้ใช้เพื่อทำการวัดที่มีระยะเวลาที่ตั้งโปรแกรมไว้ (ดู ๓.๑๐)
กดครั้งที่ ๓		กลับไปหน้าจอเริ่มต้น


3.3.4. การทำงานของปุ่ม TEST

กดปุ่มTEST เพื่อทำการวัดจนวน แรงดันทดสอบจะถูกสร้างขึ้นจนครบเท่าที่ยังคงกดอยู่ เมื่อปล่อยปุ่มการวัดจะหยุด

ในโหมด  LOCK เพียงกดปุ่ม TEST ค้างไว้เพื่อเริ่มการวัดจากนั้นกดแบบยาวอีกครั้งเพื่อหยุด ไม่จำเป็นต้องกดปุ่มค้างไว้ แต่ถ้าคุณลืมหยุดการวัดก็จะหยุดโดยอัตโนมัติหลังจาก 40 นาที



In the  mode, simply long-press the TEST button to start the measurement; it stops automatically at the end of the programmed duration.

3.3.5. การแจ้งเตือน

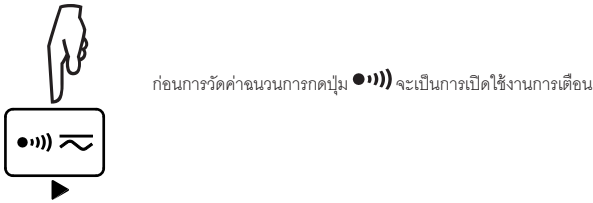


เกณฑ์การเตือนภัยจะปรากฏขึ้นพร้อมกับสัญลักษณ์  และ 

กดปุ่ม TEST หากการวัดเกินขีดจำกัด สัญลักษณ์  จะปรากฏขึ้น

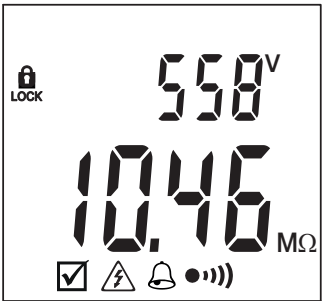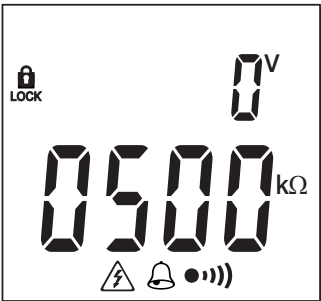

สามารถตั้งค่าเกณฑ์การเตือนภัยได้ (ดู 3.9) มีหนึ่งสำหรับแต่ละแรงดันทดสอบ

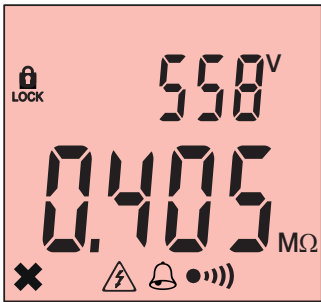

ในทางกลับกันหากการวัดต่ำกว่าเกณฑ์เครื่องมือจะส่งเสียงบีบอย่างต่อเนื่องไฟแบลท์จะเป็นสีแดงและสัญลักษณ์  จะปรากฏขึ้น A second การ



กดครั้งที่สองบนปุ่ม ●))) จะเป็นการยกเลิกการเตือน


3.3.6. บ่งบอกข้อผิดพลาด

- หากการวัดออกจากช่วงการวัดเครื่องมือจะรายงานโดยแสดง LO (ถ้าความต้านทานของฉนวนต่ำเกินไปที่จะอนุญาตให้สร้างแรงดันไฟฟ้า (หรือ > 4200 $\mu\Omega$ (สำหรับแรงดันทดสอบ 250 หรือ 500V) หรือ > 11.00 Ω (สำหรับ ทดสอบแรงดันไฟฟ้า 1000V))
- หากวัตถุที่จะทดสอบเป็นแรงดันไฟฟ้าที่เป็นอันตรายสัญลักษณ์ ⚡ จะปรากฏขึ้นเครื่องมือจะส่งเสียงบีบเป็นจังหวะและการกดปุ่ม TEST จะไม่สามารถทำได้
- หากเครื่องมือไม่สามารถสร้างแรงดันไฟฟ้าให้ตรวจสอบฟิวส์ (ดู 5.3)

3.4.3. การชดเชยการวัดผล

เพื่อความแม่นยำในการวัดที่ดีที่สุดให้ชดเชยความต้านทานของสายวัด

เมื่อต้องการทำเช่นนี้การลัดวงจรของการวัดจะนำไปสู่ เครื่องมือแสดงความต้านทานของสายนำ

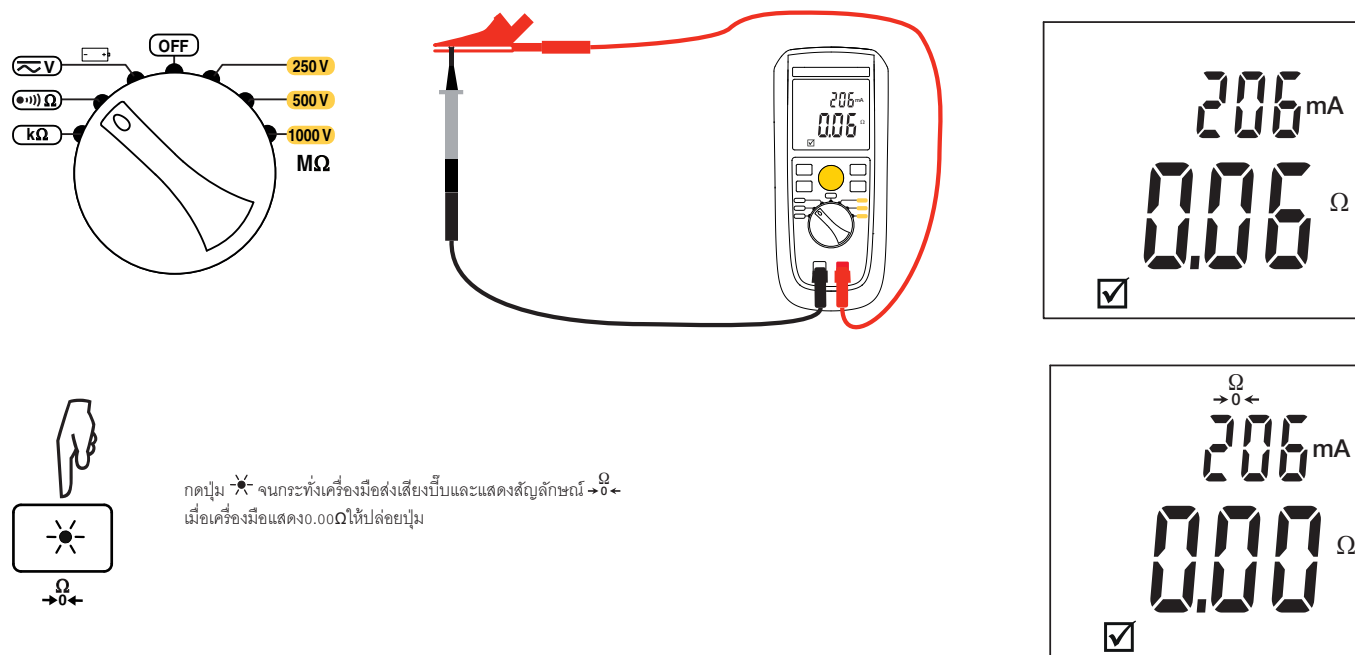

สายวัดจะถูกชดเชยด้วยการวัดความต้านทาน
การชดเชยจะยังคงอยู่แม้ว่าจะปิดเครื่องมือแล้วก็ตาม


หากค่าความต้านทานของสายนำคือ $> 5 \Omega$ การชดเชยนั้นเป็นไปได้

หากคุณเปลี่ยนโอกาสในการขายโดยไม่ต้องทำการชดเชยซ้ำการอ่านอาจกลายเป็นค่าลบ

ไฟแบล็คไลท์จะสว่างเป็นสีแดงและสัญลักษณ์ จะปรากฏขึ้น
ดำเนินการชดเชยด้วยโอกาสในการขายใหม่

3.4.4. กำจัดการชดเชยการวัดผล

หากต้องการกำจัดการชดเชยโอกาสในการขายให้เปิดโอกาสในการขายและกดปุ่ม จนกระทั่งเครื่องมือส่งเสียงบี๊ $\rightarrow 0 \leftarrow$

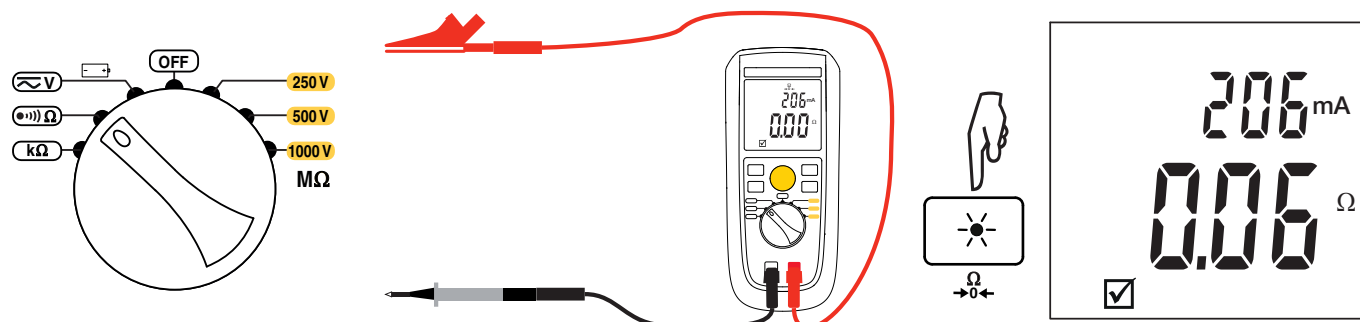

3.4.5. การแจ้งเตือน

นาฬิกาปลุกจะทำงานตลอดเวลาในการวัดความต่อเนื่อง

เครื่องมือนี้ให้คุณเลือกเกณฑ์การเตือนภัยสองแบบ: 1 Ω หรือ 2 Ω ดู 3.9

หากการวัดต่ำกว่าขีด จำกัด สัญลักษณ์ ☒ จะปรากฏขึ้น

หากการวัดเกินขีด จำกัด ไฟแบลไลท์จะเป็นสีแดงและสัญลักษณ์ ☒ จะปรากฏขึ้น



หากต้องการเปิดใช้งานสัญญาณเตือนที่ได้ยินเสียงให้กดปุ่ม ☒ สัญลักษณ์ ☒ จะปรากฏขึ้นและเสียงบี๊บจะดังขึ้นเมื่อการวัดต่ำกว่าขีด จำกัด สิ่งนี้ช่วยให้คุณตรวจสอบว่าการวัดความต่อเนื่องนั้นดีเพียงพอโดยไม่ต้องดูที่หน่วยแสดงผล

3.4.6. บ่งบอกข้อผิดพลาด



- หากการวัดออกจากช่วงการวัดเครื่องมือจะรายงานโดยการแสดง $> 42.00\Omega$
- เมื่อกระแสการวัดคือ $< 200\text{mA}$ การวัดที่ทำยังคงถูกต้อง แต่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานอีกต่อไป
- หากมีแรงดันไฟฟ้าเกิน 0.4V บนวัตถุที่จะทดสอบเครื่องมือจะแสดงเสียง
- หากวัตถุที่จะทดสอบอยู่ที่แรงดันไฟฟ้าที่เป็นอันตราย $> 30\text{V}$ สัญลักษณ์  จะปรากฏขึ้นและเครื่องมือจะเสียงบี๊บเป็นจังหวะ

3.5. การวัดความต้านทาน

3.5.1. รายละเอียดของหลักการวัด

อุปกรณ์สร้างแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงระหว่างขั้วและ + COM จากนั้นจะวัดแรงดันที่มีอยู่ระหว่างขั้วทั้งสองและจากนั้นจะลดค่า $R = V / I$

3.5.2. ทำการวัด

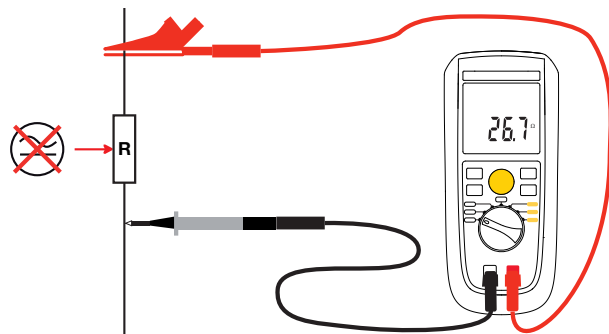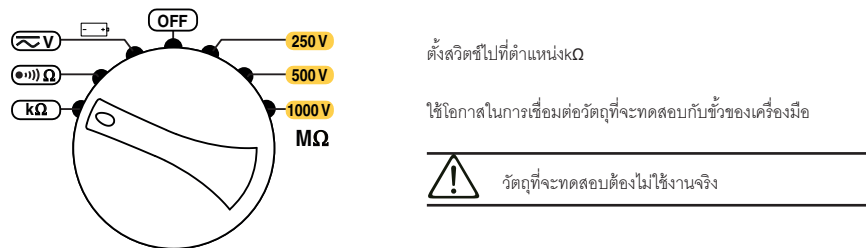


เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีแรงดันไฟฟ้า คุณสามารถทำการวัดแรงดันไฟฟ้าก่อนการวัดต่อเนื่อง
มิฉะนั้นเครื่องมือจะรายงานสถานะของแรงดันไฟฟ้าหากมี

หากลูกค้าเป้าหมายได้รับการชดเชยความต่อเนื่องการชดเชยนี้จะถูกใช้ในการวัดความต้านทาน

3.5.3. โหมด DMR


โหมด DMR (โหมดความต้านทานต่างกัน) หรือโหมดสัมพัทธ์ใช้สำหรับผู้ติดตั้งเครื่องทำความร้อนที่พื้น จุดประสงค์คือเพื่อตรวจสอบว่าความต้านทานทั้งหมดของการติดตั้งที่กำหนดนั้นเหมือนกันภายในไม่กี่เปอร์เซ็นต์ (โดยทั่วไป 5%)

- เริ่มต้นด้วยการตั้งค่าขีด จำกัด เป็น (ดู 3.9)
- ทำการวัดครั้งแรกและกดปุ่ม TEST เพื่อบันทึก นี่จะเป็นการวัดอ้างอิง

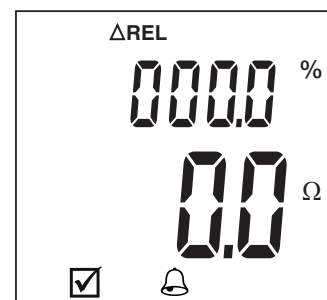


ในการวัดใหม่แต่ละครั้งเครื่องมือจะระบุความแตกต่างระหว่างการอ่านใหม่และการวัดซ้ำซึ่งพร้อมกับความแตกต่างเป็น%

หากความแตกต่างต่ำกว่าเกณฑ์ที่ตั้งโปรแกรมสัญลักษณ์ ☒ จะปรากฏขึ้น

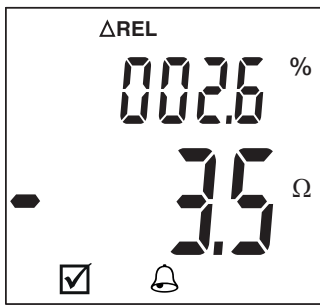

หากความแตกต่างสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งโปรแกรมไฟแบลด์ท์จะเป็นสีแดงและสัญลักษณ์ ☒ จะปรากฏขึ้น

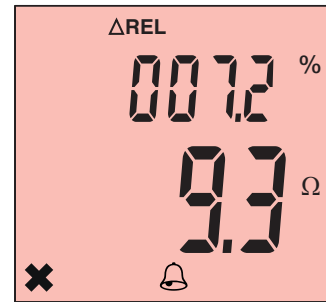

การกดปุ่ม จะเป็นการเปิดใช้งานเสียงบี๊ป เมื่อความแตกต่างสูงกว่าเกณฑ์เครื่องมือจะส่งเสียงบี๊ปอย่างต่อเนื่อง สิ่งนี้ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบความต้านทานทั้งหมดโดยไม่ต้องดูที่หน่วยแสดงผล



หากต้องการออกจากฟังก์ชัน DMR ให้กดปุ่ม TEST

3.5.4. บ่งบอกข้อผิดพลาด

- หากการวัดออกจากช่วงการวัดเครื่องมือจะรายงานโดยการแสดง > 420.0kΩ
- หากมีแรงดันไฟฟ้ามากกว่า 0.4V บนวัตถุที่จะทำการทดสอบเครื่องมือจะแสดง NOISE
- หากวัตถุที่จะทดสอบอยู่ที่แรงดันไฟฟ้าที่เป็นอันตราย > 30V สัญลักษณ์ จะปรากฏขึ้นและเครื่องมือจะส่งเสียงบี๊ปเป็นจังหวะ

3.6. ฟังก์ชัน HOLD



การกดปุ่ม HOLD จะหยุดการแสดงผลการวัด สามารถทำได้ในทุกฟังก์ชัน

หากต้องการยกเลิกการตรึงจอแสดงผลให้กดปุ่ม HOLD อีกครั้ง

3.7. แบล็คไลท์




กดปุ่ม จะเป็นการเปิดแบล็คไลท์ของหน่วยแสดงผล

หากต้องการปิดให้กดปุ่ม อีกครั้ง มิฉะนั้นเครื่องจะปิดตัวเองหลังจาก 2 นาทีเว้นแต่ว่าคุณจะปิดการทำงานอัตโนมัติ (ดู 3.8)

3.8. ตั้งค่า

หากต้องการไปที่การตั้งค่าของเครื่องมือให้กดปุ่ม **TIMER** ในขณะที่หมุนสวิตช์ ปิดเพื่อตั้งค่าอื่น ๆ เมื่อคุณได้ยินเสียงบีบให้ปล่อยปุ่ม **TIMER**

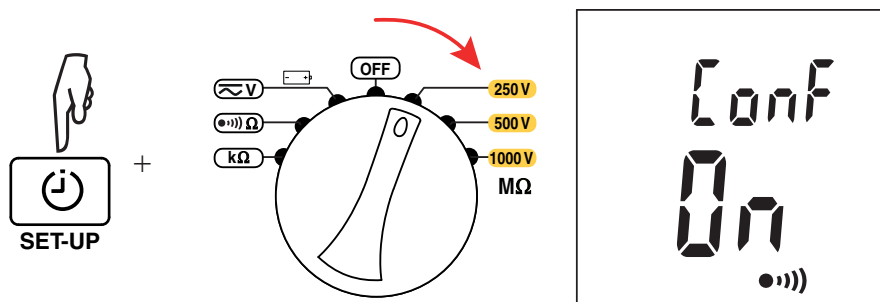

จากนั้นใช้ปุ่ม **▲** และ **▶** ถึงเพื่อเลื่อนและแก้ไขพารามิเตอร์

		เสียงบีบดังขึ้น หากต้องการปิดใช้งานให้กด ▶ ; การเปลี่ยนเป็นปิด ครั้งต่อไปที่เปิดเครื่องมือเครื่องจะส่งเสียงบีบเตือน
กด ▲ ครั้งที่ ๑		โหมดการถูกปิดใช้งาน (หรือเปิดใช้งานการปิดอัตโนมัติ) ซึ่งหมายความว่าหลังจากผ่านไป 10 นาทีโดยไม่มีสัญญาณว่ามีผู้ใช้อยู่อุปกรณ์จะสลับไปที่โหมดเตรียมพร้อม กดปุ่มทดสอบเพื่อปลุกเครื่อง หากต้องการปิดการใช้งานอัตโนมัติให้กดปุ่ม ▶ การปิดไปที่ ครั้งต่อไปที่เปิดเครื่องมือเครื่องจะปิดการทำงานอัตโนมัติและสัญญาณ P จะปรากฏขึ้น
กด ▲ ครั้งที่ ๒		การปิดการแบลไลท์อัตโนมัติถูกเปิดใช้งาน ซึ่งหมายความว่าเมื่อคุณแสงไฟแบลไลท์จะปิดหลังจาก 2 นาที หากคุณต้องการให้มันอยู่ตลอดเวลา กดปุ่ม ▶ การปิดไปที่ ครั้งต่อไปที่เปิดเครื่องมือเครื่องจะปิดการทำงานของแบลไลท์โดยอัตโนมัติ
กด ▲ ครั้งที่ ๓		แสดงเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ภายใน / ซอฟต์แวร์ฝังตัวของเครื่องมือ
กด ▲ ครั้งที่ ๔		กลับไปหน้าจอแรก

ปิดเครื่องมือของคุณโดยปิดสวิตช์เป็นปิด


การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะถูกนำไปใช้ในครั้งต่อไปที่เปิดเครื่องมือ

3.9. ฟังก์ชัน การแจ้งเตือน

เครื่องมือนี้มีเกณฑ์เทรชโฮลด์การเตือน 5 ครั้ง:

ฟังก์ชัน	ค่าตั้งต้นเทรชโฮลด์	โปรแกรมเมเบิลเทรชโฮลด์
อุณหภูมิความชื้น ๒๕๐V	๒๕๐kΩ	จาก ๕๐kΩ ถึง ๓.๓๓๓MΩ
อุณหภูมิความชื้น ๕๐๐V	๕๐๐kΩ	จาก ๑๐๐kΩ ถึง ๓.๓๓๓MΩ
อุณหภูมิความชื้น ๑,๐๐๐V	๑,๐๐๐MΩ	จาก ๒๐๐kΩ ถึง ๓.๓๓๓MΩ
ความต่อเนื่อง	๒Ω	๑ Ω หรือ ๒Ω
ความต้านทาน DMR	๕%	จาก ๐.๑ ถึง ๓๓๓๓.๓%

หากต้องการตั้งค่าโปรแกรมเทรชโฮลด์ไปที่ฟังก์ชันกดปุ่ม  แล้วปล่อยเมื่อมีเสียงบี๊ดังขึ้น เครื่องมือจะแสดงเกณฑ์ปัจจุบันด้วยการกะพริบตัวเลขหลักแรก

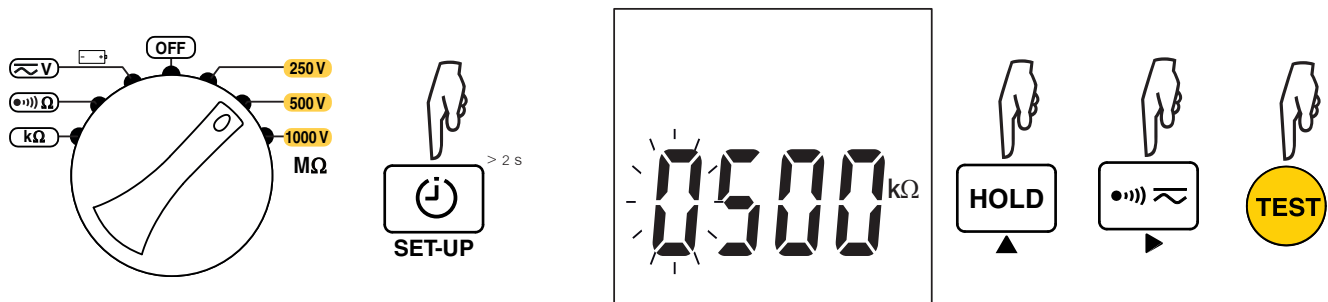


ใช้ปุ่ม  เพื่อตั้งค่าตัวเลขและปุ่ม  เพื่อไปที่ตัวเลขถัดไป เมื่อตั้งค่าตัวเลข 4 หลักทั้งหมดแล้วให้เลือกหน่วยยืนยันโดยกดปุ่มทดสอบ


3.10. ระยะเวลาโปรแกรม

ในการโปรแกรมระยะเวลาของการวัดอุณหภูมิในโหมดระยะเวลาที่ตั้งโปรแกรมไว้: 


- ตั้งสวิตช์ไปที่การตั้งค่าอุณหภูมิ
- กดปุ่ม  2 ครั้ง เครื่องมือจะเปลี่ยนไปใช้โหมดระยะเวลาที่ตั้งโปรแกรมไว้

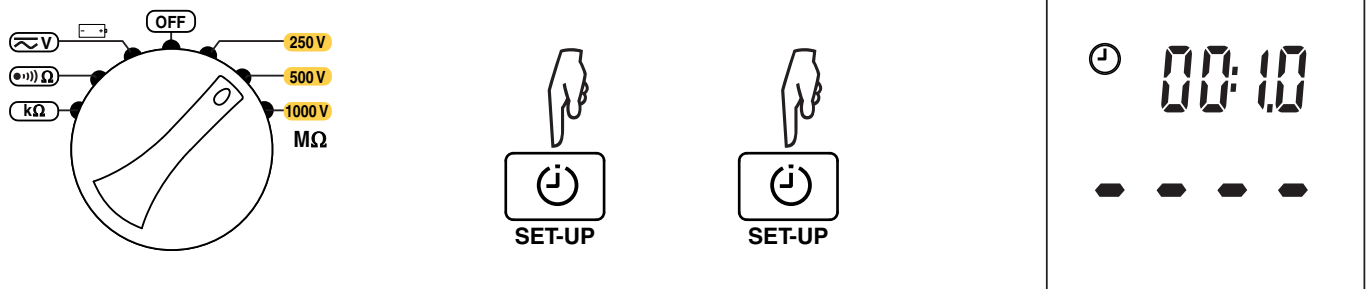

- กดปุ่ม  ค้างไว้ ปล่อยมันเมื่อเสียงบี๊ดังขึ้น เครื่องมือแสดงเกณฑ์การเตือนภัยที่ใช้งานอยู่
- กดปุ่ม  อีกครั้ง เครื่องมือจะแสดงระยะเวลาที่ตั้งโปรแกรมไว้ด้วยตัวเลขกะพริบแรก

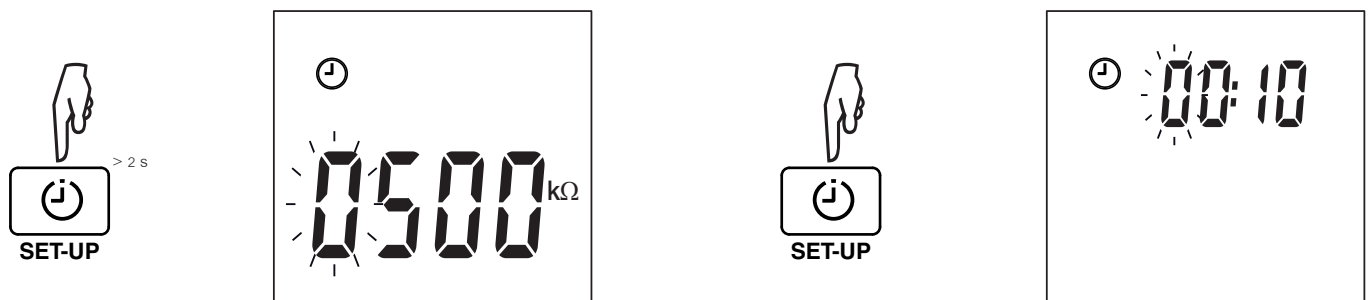

■ ใช้ปุ่ม ▲ เพื่อตั้งค่าตัวเลขและปุ่ม ► เพื่อไปที่ตัวเลขถัดไป ยืนยันโดยกดปุ่มทดสอบ

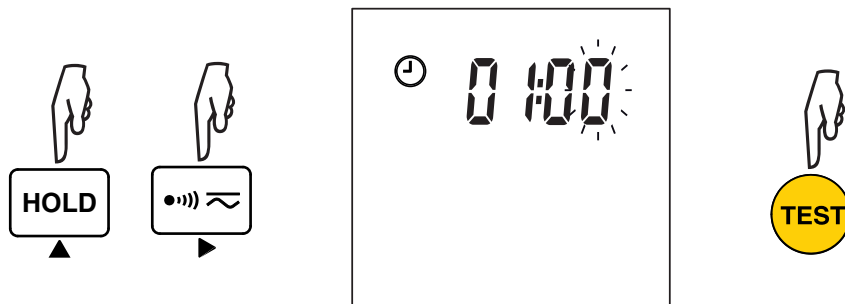

ระยะเวลาสามารถตั้งโปรแกรมได้ตั้งแต่ 00:10 ถึง 39:59 (จาก 10 วินาทีถึง 40 นาที)

3.11. หยุดอัตโนมัติ

หลังจากการทำงาน 10 นาทีโดยไม่มีสัญญาณว่ามีผู้ใช้อยู่ (กดปุ่มหรือหมุนสวิตช์) เครื่องมือจะสลับไปที่โหมดเตรียมพร้อม

หากต้องการออกจากโหมดเตรียมพร้อมให้กดปุ่ม TEST

ปิดอัตโนมัติถูกปิดใช้งานระหว่างการวัดค่าอุณหภูมิในโหมด  LOCK

การปิดอัตโนมัติสามารถปิดการใช้งานได้ (ดู 3.8)

4. ลักษณะทางเทคนิค

4.1. เงื่อนไขอ้างอิงทั่วไป

ปริมาณอิทธิพล	ค่าอ้างอิง
อุณหภูมิ	$23 \pm 3^{\circ}\text{C}$
ความชื้นสัมพัทธ์	๔๕ ถึง ๗๕%RH
จ่ายแรงดันไฟฟ้า	๘ ถึง ๙V
เวลาการอุ่นเครื่อง	๕ นาที
สนามไฟฟ้า	$< 0.1 \text{ V/m}$
สนามแม่เหล็ก	$< 10 \text{ A/m}$

ความไม่แน่นอนที่แท้จริงคือข้อผิดพลาดที่ระบุไว้สำหรับเงื่อนไขการอ้างอิง

ความไม่แน่นอนในการดำเนินงานรวมถึงความไม่แน่นอนภายในรวมถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของปริมาณอิทธิพล (แรงดันไฟฟ้าอุณหภูมิการรบกวน ฯลฯ) ตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน IEC 61557

ความไม่แน่นอนจะแสดงเป็น% ของการอ่าน (R) และในจำนวนของจุดแสดงผล (pt):

$$\pm(a\% R + b \text{pt})$$

4.2. คุณสมบัติทางไฟฟ้า

4.2.1. การวัดแรงดันไฟฟ้า

เงื่อนไขอ้างอิงเฉพาะ:

ยอดประกอบ $= \sqrt{2} = 1.414$ ใน AC (สัญญาณไซน์ซายด์)

ส่วนประกอบ AC $< 0.1\%$ ในการวัด DC

ส่วนประกอบ DC $< 0.1\%$ ในการวัด AC

การวัดแรงดันไฟฟ้า

ช่วงการวัดที่ระบุ	$1-1000 \text{ VAC+DC}$	$1-1000 \text{ VDC}$
ค่าความละเอียดของภาพ	๑V	๑V
ความไม่แน่นอนที่แท้จริง	$\pm(1.2\% L + 1 \text{pt})$	$\pm(1\% L + 1 \text{pt})$
โหลดไฟฟ้า	$25 \text{ M}\Omega$	

4.2.2. การวัดความต่อเนื่อง

เงื่อนไขอ้างอิงเฉพาะ:

ความต้านทานของสายวัด: $\leq 0.01 \Omega$ (ชุดเซ)

แรงดันไฟฟ้าภายนอกเป็นอนุกรม: ศูนย์

แรงดันไฟฟ้าโหมดทั่วไป: ศูนย์

เหนี่ยวนำในซีรีส์ที่มีความต้านทาน: $\leq 1 \text{ nH}$

การชดเชยโอกาสในการขายมีผลสูงสุด 5

เวลาตอบสนองสำหรับการตรวจจับผิด จำกัด $< 300 \text{ ms}$

ช่วงการวัดที่ระบุ	$0.02-200 \Omega$	$20.0-1000 \Omega$
ค่าความละเอียดของภาพ	0.01Ω	0.01Ω
วัดกระแสไฟฟ้า	$\geq 200 \text{ mA}$	ระหว่าง ๑๐๐ และ ๒๐๐mA
ความไม่แน่นอนที่แท้จริง	$\pm(1.2\% R + 1 \text{pt})$	
ไม่มีแรงดันโหลด	$b \text{ VDC} < U < 10 \text{ VDC}$	

เครื่องมือได้รับการคุ้มครองระหว่างข้อด้วยฟิวส์

4.2.3. การวัดความต้านทาน

เงื่อนไขอ้างอิงเฉพาะ:

ความต้านทานของสายวัด: $\leq 0.1 \Omega$ (ชดเชย)

แรงดันไฟฟ้าภายนอกเป็นอนุกรม: ศูนย์

แรงดันไฟฟ้าโหมดทั่วไป: ศูนย์

ช่วงการวัดที่ระบุ	๑-๓๙๙.๙ Ω	๓๖๐-๓๙๙.๙ Ω	๓.๖๐-๓๙.๙๙k Ω	๓๖.๐-๔๒๐.๐k Ω
ค่าความละเอียดของภาพ	๐.๑ Ω	๑ Ω	๑๐ Ω	๑๐๐ Ω
ความไม่แน่นอนที่แท้จริง	$\pm(๑.๒\% L + \text{opt})$			
ไม่มีแรงดันโหมด	๔.๕V			

4.2.4. การวัดความต้านทานของจนวน

เงื่อนไขอ้างอิงเฉพาะ:

ความจุแบบขนาน: $< 1 \text{ nF}$


แรงดันไฟฟ้าภายนอกเป็นอนุกรม: ศูนย์

แรงดันไฟฟ้าโหมดทั่วไป: ศูนย์

ความต้านทานของจนวน

ช่วงการวัดที่ระบุที่ ๒๕๐V	๐.๐๕๐-๓.๙๙๙M Ω	3.60-39.99M Ω	36.0-399.9M Ω	360-4200M Ω	-
ช่วงการวัดที่ระบุที่ ๕๐๐V	๐.๑๐๐-๓.๙๙๙M Ω	3.60-39.99M Ω	36.0-399.9M Ω	360-4200M Ω	-
ช่วงการวัดที่ระบุที่ ๑๐๐๐V	-	0.20-39.99M Ω	36.0-399.9M Ω	360-4200M Ω	3.60-11.00G Ω
ค่าความละเอียดของภาพ	๐.๐๐๑M Ω	๐.๐๑M Ω	๐.๑M Ω	๑M Ω	๐.๐๑G Ω
ค่าความละเอียดของภาพ	$\pm(๑.๕\% R + ๑๐\text{pt})$	$\pm(๑.๕\% R + ๑๐\text{pt})$	$\pm(๑.๕\% R + ๑๐\text{pt})$	$\pm(๕\% L + ๑๐\text{pt})$ และ $\pm(๕\% L + ๕\text{pt})$ ที่ ๑๐๐๐V	$\pm(๑๐\% R + ๑๐\text{pt})$
ไม่มีแรงดันโหมด	$\leq ๑.๒๕ \times U_N$				
กำหนดในปัจจุบัน	$> ๑ \text{ mA}$				
กระแสไฟฟ้าลัดวงจร	$< ๑๕ \text{ mA}$ วัดจากฟีดถึงฟีด				

แรงดันทดสอบทั่วไป vs โหมดโค้ง

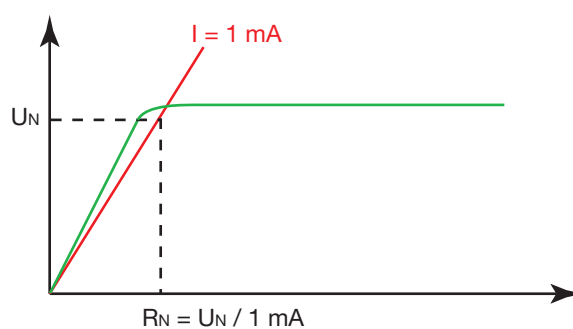

แรงดันไฟฟ้าที่พัฒนาขึ้นเป็นหน้าที่ของความต้านทานที่วัดได้มีรูปแบบดังต่อไปนี้:

ความจุโหมดสูงสุดคือ 300nF แต่เครื่องมือทำงานอย่างถูกต้องถึง 2 μF

เวลาตอบสนองคือ < 2 วินาที

4.2.5. โหมดเมอร์

ช่วงที่ระบุ	๐.๑๐-๓๙.๕๙
ค่าความละเอียดของภาพ	๑S

ความไม่แน่นอนที่แท้จริง	±๑s
-------------------------	-----

4.3. ความหลากหลายในช่วงการใช้งาน

4.3.1. การวัดแรงดันไฟฟ้า

ปริมาณอิทธิพล	ข้อจำกัดของช่วงการใช้งาน	ความหลากหลายของการวัด	
		รูปตัด	สูงสุด
อุณหภูมิ	-๑๐ ถึง +๕๐°C	1pt	±(0.3%/10°C +1pt)
ความชื้นสัมพัทธ์	๒๐ ถึง ๘๐%HR	1pt	±(1%L +2pt)
จ่ายแรงดันไฟฟ้า	๖.๖ ถึง ๙.๖V		±(0.1%L +2pt)
ความถี่	๓๐ ถึง ๔๔๐Hz	0.5dB	1dB
ปัจจัยสูงสุด	๑ ถึง ๓ (จนถึง ๒๐๐V)	0%	1%
โหมดซีรส์ปฏิกิริยา ๕๐/๖๐Hz AC และ DC	๐ ถึง ๑.๐๐๐V	60dB	
การปฏิกิริยาโหมดทั่วไปใน AC ๓๐-๔๐๐ Hz	๐ ถึง ๑.๐๐๐ VAc	40dB	

4.3.2. การวัดค่าฉนวน

ปริมาณอิทธิพล		ข้อจำกัดของช่วงการใช้งาน	ความหลากหลายของการวัด	
			ตามแบบฉบับ	สูงสุด
อุณหภูมิ	R ≤ ๔๐๐MΩ	-๑๐ ถึง +๕๐°C	±1000 ppm L/°C	±2000 ppm L/°C
	R < 10GΩ			±4000 ppm L/°C
ความชื้นสัมพัทธ์		๗๕ ถึง ๙๐%HR	±2%L	±5%L
		๖.๖ ถึง ๙.๖V	±0.5%L	±3%L
จ่ายแรงดันไฟฟ้า		๖.๖ ถึง ๙.๖V	±0.1%L	±1%L
แรงดันไฟฟ้า AC ๕๐/๖๐Hz บนแรงดันทดสอบ (U _n)		๐-๑๐V		±(2%L +2pt)
		๑๐-๓๐V		±(5%L +2pt)
ความจุในแบบคู่ขนานบนความต้านทานที่จะวัด		1 to 400nF @ I < 1mA 400nF to 2μF @ I < 1mA	±6%L	±10%L
การปฏิกิริยาโหมดทั่วไปใน AC ๕๐ / ๖๐Hz		0-1000V	5 ppm L/V	15 ppm L/V
การปฏิกิริยาของสนามไฟฟ้าใน AC ๕๐ / ๖๐ Hz		0-1000V/m	5 ppm L/V/m	15 ppm L/V/m

4.3.3. การวัดความต่อเนื่อง

ปริมาณอิทธิพล	ข้อจำกัดของช่วงการใช้งาน	ความหลากหลายของการวัด	
		ตามแบบฉบับ	สูงสุด
อุณหภูมิ	-๑๐ ถึง +๕๐°C	±(๐.๕%/๑๐°C +๒pt)	±(๒%/๑๐°C +๒pt)
ความชื้นสัมพัทธ์	๒๐ ถึง ๘๐%HR	๑pt	±(๒%L +๒pt)
จ่ายแรงดันไฟฟ้า	๖.๖ ถึง ๙.๖V		±(๐.๑%L +๒pt)
แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ ๕๐/๖๐ เฮิร์ตวางอยู่บนแรงดันทดสอบ	R < 2□: 0.5 VAc R □ 2□: 0.4 VAc		±(๕%L +๑๐pt)
การปฏิกิริยาโหมดทั่วไปใน AC ๕๐ / ๖๐Hz	๐ ถึง ๑ ๐๐๐ VAc	๕๐dB	๔๐dB

4.3.4. การวัดความต้านทาน

ปริมาณอิทธิพล	ข้อจำกัดของช่วงการใช้งาน	ความหลากหลายของการวัด	
		ตามแบบฉบับ	สูงสุด
อุณหภูมิ	-๑๐ ถึง +๕๐ °C		±(๑%L/๑๐ °C + ๒pt)
ความชื้นสัมพัทธ์	๒๐ ถึง ๘๐%HR		±(๓%L + ๒pt)
จ่ายแรงดันไฟฟ้า	๖.๖ ถึง ๙.๖V		±(๑%L + ๒pt)
แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ ๕๐/๖๐ เฮิรตซ์วางอยู่บนแรงดันทดสอบ	๐-๐.๕ VAC		±(๕%L + ๑๐pt)
การปฏิเสธโหมดทั่วไปใน AC ๕๐ / ๖๐Hz	๐ ถึง ๑.๐๐๐ VAC	๕๐dB	๔๐dB

4.4. ความไม่แน่นอนที่แท้จริงและความไม่แน่นอนในการดำเนินงาน

เมกโอห์มมิเตอร์เป็นไปตามมาตรฐาน IEC61557 ซึ่งต้องการความไม่แน่นอนในการดำเนินงานที่เรียกว่า B จะน้อยกว่า 30%

■ ในฉนวน, $B = \pm (|A| + 1,15 \sqrt{E_1^2 + E_2^2 + E_3^2})$

ด้วย A = ความไม่แน่นอนที่แท้จริง

E_1 = อิทธิพลของตำแหน่งอ้างอิง ±90°

E_2 = อิทธิพลของแรงดันไฟฟ้าภายในขีดจำกัดที่ระบุโดยผู้ผลิต

E_3 = อิทธิพลของอุณหภูมิระหว่าง 0 ถึง 35 ° C

■ ในการวัดความต่อเนื่อง $B = \pm (|A| + 1,15 \sqrt{E_1^2 + E_2^2 + E_3^2})$

4.5. แหล่งจ่ายไฟ

เครื่องมือนี้นี้ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ 6 LR6 หรือ AA

ช่วงของการดำเนินการจาก 6.6 ถึง 9.6V


สัญลักษณ์  แสดงด้านล่าง 7.2V

4.5.1. ชีวิตระหว่างประจุ

อายุการใช้งานทั่วไประหว่างการชาร์จอุปกรณ์:

ฟังก์ชัน	อายุการใช้งานประจุ
แรงดันไฟฟ้า	> ๒๐๐h
ความต่อเนื่อง	> ๓,๐๐๐ การวัด ๕ วินาทีพร้อมช่วง ๒๕ วินาทีที่ ๑Ω การวัด ๒๐,๐๐๐ ครั้งที่ < ๑ วินาทีพร้อมช่วงเวลา ๑๐ วินาทีที่ ๑Ω
จนวนกันความร้อน	การทดสอบ ๑,๐๐๐ ๕ วินาทีด้วยช่วงเวลา ๒๕ วินาทีที่ ๑MΩ U _N = ๑,๐๐๐V
โหมดแสดงนับอายุเครื่องมือวัด	> ๒ เดือน
เครื่องมือวัด	> ๑ ปี

4.6. ภาพแวดล้อม

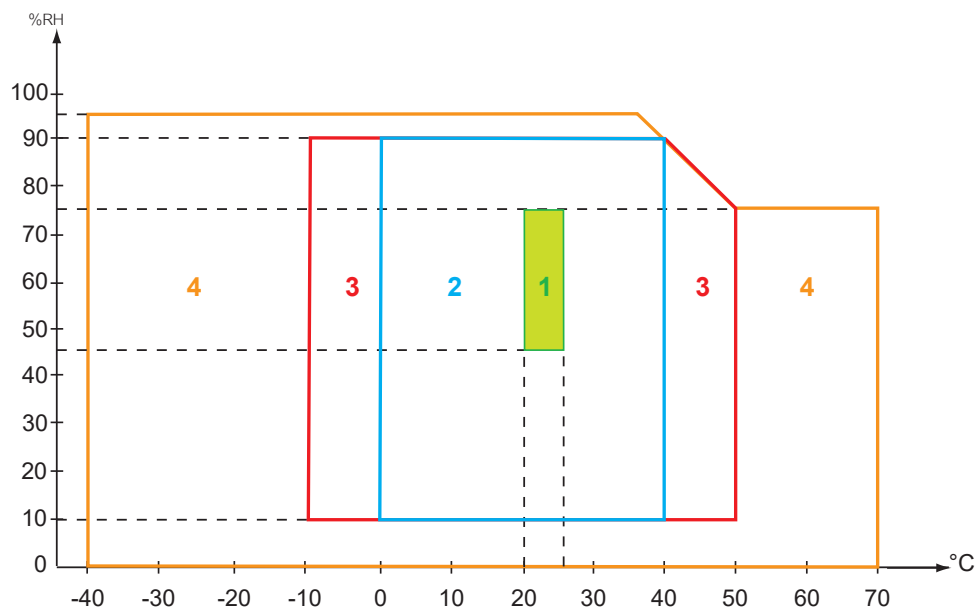

- 1 = ช่วงข้างอิง 20 ถึง 26 °C
 2 = ช่วงการทำงานที่ระบุถึง 40 °C
 3 = ช่วงการทำงาน -10 ถึง 50 °C
 4 = ช่วงการจัดเก็บ (ไม่รวมแบตเตอรี่) -40 ถึง + 70 °C

ใช้ในร่ม

ระดับความสูง < 2,000m

ระดับมลพิษ 2

ช่วงการทำงานที่ระบุสอดคล้องกับช่วงความไม่แน่นอนในการปฏิบัติงานที่กำหนดโดยมาตรฐาน IEC61557

4.7. ลักษณะทางกล

ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) 218x95x63 มม.
 น้ำหนัก ประมาณ 760 กรัม
 มวลของแบตเตอรี่ ประมาณ 4 x 26 กรัม

การป้องกันการไหลเข้า IP40 ต่อ IEC60529

ทดสอบการต้านการตกกระแทก 2 ม

4.8. สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

อุปกรณ์ดังกล่าวสอดคล้องกับ IEC/EN 60040-2-034, 600V CAT IV
 ลักษณะที่ได้รับมอบหมาย: หมวดการวัด IV, 600V เทียบกับโลก

อุปกรณ์ได้รับการป้องกันโดยฉนวนสองชั้นหรือแบบเสริม

อุปกรณ์ดังกล่าวสอดคล้องตามมาตรฐาน IEC61557 ส่วนที่ 1, 2, 4 และ 10

4.9. ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (CEM)

เครื่องมือนี้เป็นไปตามมาตรฐาน IEC/EN 61326-1

5. การบำรุงรักษา



แบตเตอรี่และฟิวส์เครื่องมือนี้ไม่มีชิ้นส่วนใดที่สามารถแทนที่ได้โดยบุคคลากรที่ไม่ได้รับการฝึกอบรมและรับรองเป็นพิเศษ การซ่อมแซมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตโดย " เทียบเท่า " อาจทำให้ความปลอดภัยลดลงอย่างมาก

5.1. การทำความสะอาด

ตัดการเชื่อมต่อทุกอย่างที่เชื่อมต่อกับเครื่องและปิดสวิทช์

ใช้ผ้านุ่มชุบน้ำสบู่ทำให้ผ้าชุ่มน้ำหมาดทำความสะอาดและทำให้แห้งอย่างรวดเร็วด้วยผ้าแห้งหรือลมแรงๆ ห้ามใช้แอลกอฮอล์ตัวทำละลายหรือสารไฮโดรคาร์บอนในการทำความสะอาด

5.2. การเปลี่ยนแบตเตอรี่

เมื่อสัญลักษณ์  เริ่มกะพริบบนหน่วยแสดงผลต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ทั้งหมด

- ตัดการเชื่อมต่อทุกสิ่งๆ ที่เชื่อมต่อกับเครื่องมือและปิด
- ทำตามคำแนะนำของ §1.3






แบตเตอรี่ปรุภูมิและแบตเตอรี่จัดเก็บที่ใช้แล้วจะต้องไม่ถูกนำไปทิ้งเหมือนขยะในครัวเรือนทั่วไป นำไปยังจุดรวบรวมที่เหมาะสมสำหรับการรีไซเคิล

5.3. การเปลี่ยนฟิวส์

ในการตรวจสอบฟิวส์ให้สังเกตจรรยาวัตรความปลอดภัย.

หากหน่วยแสดงผลระบุ > 42.00Ω ฟิวส์จะถูกเป่าและจะต้องเปลี่ยนใหม่

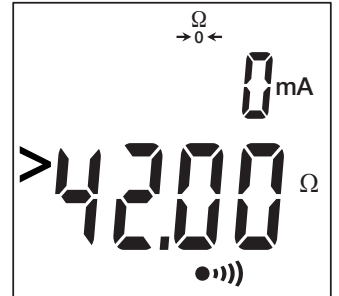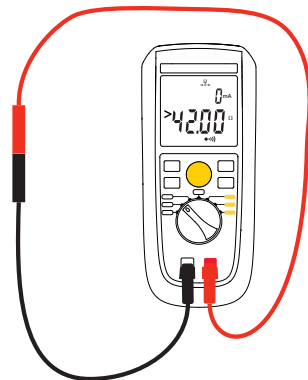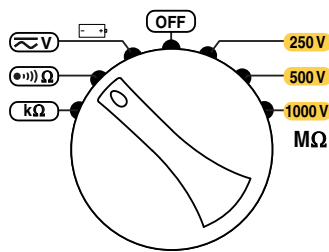


- ตัดการเชื่อมต่อทุกสิ่งๆ ที่เชื่อมต่อกับเครื่องมือและปิด
- ถอดปลอกป้องกันตามที่อธิบายไว้ใน §1.3
- จากนั้นถอดน็อตออกจากฝัก
- พลิกเครื่องมือ
- ใช้ไขควงไขสกรูยึดของฝาปิดช่องใส่แบตเตอรี่ จากนั้นถอดฝาครอบออก
- ถอดฟิวส์และแทนที่ด้วยฟิวส์ประเภทที่แน่นอนที่ระบุไว้บนฉลากของเครื่องมือ

 : F 200 mA 1000 V 10 kA 5,0x25 mm



เพื่อรักษาความปลอดภัยของเครื่องมือให้เปลี่ยนฟิวส์ที่มีขอบพร้อม / เป่าด้วยฟิวส์ที่มีลักษณะเดียวกัน

- ใส่ฝาปิดช่องใส่แบตเตอรี่กลับเข้าที่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดอย่างสมบูรณ์และถูกต้อง
- ไขสกรูยึดกลับเข้าไป
- ใส่ปลอกกลับคืนจากเครื่องมือจากด้านล่าง

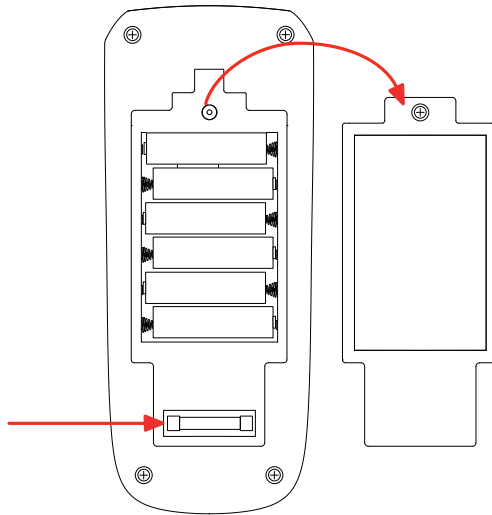

5.4. ปรับเทียบเครื่องมือ


สิ่งนี้จะต้องทำโดยบุคลากรที่มีคุณสมบัติ เราแนะนำให้ทำปีละครั้ง

5.4.1. อุปกรณ์ที่จำเป็น

- แอมป์มิเตอร์ (mA และ μA) แม่นยำถึง 0.5% หรือดีกว่า
- เครื่องสอบเทียบแรงดันไฟฟ้า 0.1 ถึง 1000V ถูกต้องถึง 0.1% หรือดีกว่า
- กล่องความต้านทานหนึ่งกล่องขึ้นไปที่มีค่า:
 - 40 Ω , 4k Ω , 40k Ω , 180k Ω , 300k Ω , 400k Ω , 1.5M Ω ด้วยความแม่นยำ 0.2%,
 - 7M Ω , 40M Ω , 300M Ω , 1G Ω , 1.5G Ω , 3G Ω ด้วยความแม่นยำ 1%.

5.4.2. ขั้นตอนการสอบเทียบ

ในการเข้าสู่วิธีการปรับตั้งอัตโนมัติที่รวดเร็ว กดปุ่มฟังก์ชัน 4 ปุ่มพร้อมกันจนกระทั่งเครื่องมือส่งเสียงบี๊ปปัด 4 ครั้ง เครื่องมือจะแสดง CA.1 ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกของการปรับตั้ง

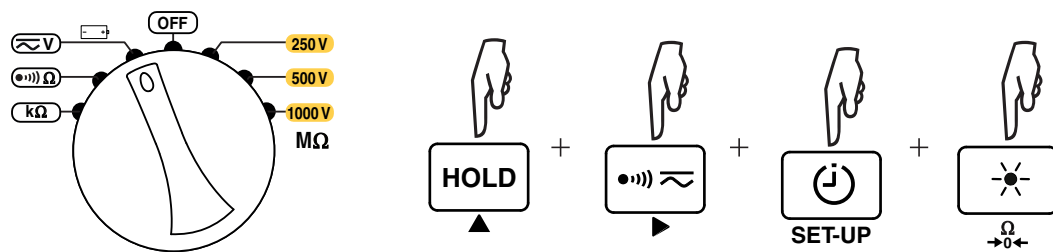

ในแต่ละขั้นตอนกดปุ่มทดสอบ เครื่องมือทำการปรับและแสดงผลลัพธ์ (ผ่านหรือล้มเหลว)
กดปุ่ม ► เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไปหรือ ▲ เพื่อกลับไปยังขั้นตอนก่อนหน้า

CA.1- การปรับแรงดันไฟฟ้าออฟเซต

สลับการตั้งค่าเป็น V

สวิตช์วงจร

- 9
- 100
- 500
- 1000

ปลดตัว

CA.2- การปรับอัตราขยายของแรงดันไฟฟ้า

สลับการตั้งค่าเป็น V

ใช้เครื่องสอบเทียบเพื่อสร้างแรงดัน DC ต่อไปนี้:

- | | |
|--------|----------------------------------|
| ■ 9 | ตั้งค่าสอบเทียบเป็น 9.00 Vdc |
| ■ 100 | ตั้งค่าสอบเทียบเป็น 100.00 Vdc |
| ■ 500 | ตั้งค่าสอบเทียบเป็น 500.00 Vdc |
| ■ 1000 | ตั้งค่าสอบเทียบเป็น 1,000.00 Vdc |

ปลดเครื่องสอบเทียบออก

CA.3- การปรับชดเชยเพื่อความต่อเนื่องและความต้านทาน

สลับการตั้งค่าเป็น k Ω

เทอร์มินัลไม่ได้เชื่อมต่อ

- OHM1
- OHM2
- OHM3
- OHM4

CA.4- การปรับกระแสที่สร้างขึ้นเพื่อความต่อเนื่องและความต้านทาน

สลับการตั้งค่าเป็น k Ω

เชื่อมต่อแอมป์มิเตอร์กับขั้ว

ใช้ปุ่ม  และ  เพื่อตั้งค่าปัจจุบันเป็นค่าที่ระบุโดยแอมป์มิเตอร์

- OHM1 แอมป์มิเตอร์ตั้งค่าเป็นช่วง mA
- OHM2 แอมป์มิเตอร์ตั้งค่าเป็นช่วง mA
- OHM3 แอมป์มิเตอร์ตั้งค่าเป็นช่วง μ A
- OHM4 แอมป์มิเตอร์ตั้งค่าเป็นช่วง μ A

ถอดแอมป์มิเตอร์ออก

CA.5- การปรับตัวต้านทานของพื้นดินสำหรับการวัดความต่อเนื่องและความต้านทาน

สลับการตั้งค่าเป็น k Ω

ลัดวงจรขั้ว

- OHM1
- OHM2
- OHM3
- OHM4

ยกเลิกการเชื่อมต่อช่องสัญญาณ

CA.6- การปรับอัตราขยายเพื่อการวัดความต่อเนื่องและความต้านทาน

สลับการตั้งค่าเป็น k Ω

เชื่อมต่อกล่องต้านทานเข้ากับขั้ว

- OHM1 40 Ω
- OHM2 4k Ω
- OHM3 40k Ω
- OHM4 400k Ω

ปลดขั้ว

CA.7- การปรับชดเชยสำหรับการวัดฉนวน

สลับการตั้งค่าเป็น M Ω -250V

- A0 เทอร์มินัลไม่ได้เชื่อมต่อ
- A1 เทอร์มินัลไม่ได้เชื่อมต่อ
- A2 เทอร์มินัลไม่ได้เชื่อมต่อ
- A3 เทอร์มินัลไม่ได้เชื่อมต่อ
- A4 เทอร์มินัลไม่ได้เชื่อมต่อ
- A5 ต่อกล่องต้านทานเข้ากับขั้วค่า 1G Ω
- A6 ต่อกล่องต้านทานเข้ากับขั้วค่า 3G Ω

CA.8- การปรับอัตราขยายสำหรับการวัดจนวน

สลับการตั้งค่าเป็นMΩ-250V

- เชื่อมต่อกล่องต้านทานเข้ากับขั้ว
- A0 80kΩ
- A1 300kΩ
- A2 1,5MΩ
- A3 7MΩ
- A4 40MΩ
- A5 300MΩ
- A6 1,5GΩ

ถอดกล่องต้านทานออก

ปิดเครื่องมือโดยการตั้งค่าสวิตช์เป็น OFF

เครื่องมือของคุณได้รับการปรับแต่งแล้ว

5.4.3. ตรวจสอบเครื่องมือ

เพื่อตรวจสอบว่าการปรับค่านั้นถูกต้องหรือไม่ให้ตรวจสอบจุดการวัดต่อไปนี้:

- แรงดันไฟฟ้า 230V_{DC}
- แรงดันไฟฟ้า 230V_{AC}
- ความต้านทาน 10Ω
- ความต้านทาน 100Ω
- ความต้านทาน 1kΩ
- ความต้านทาน 10kΩ
- ความต้านทาน 100kΩ
- จนวน 10MΩ ที่ 1000V
- จนวนกันความรื้อน 100MΩ ที่ 1000V
- จนวน1GΩที่ 1000V
- จนวนกันความรื้อน10GΩที่ 1000V

เครื่องมือของคุณพร้อมใช้งานแล้ว

6. การรับประกัน

การรับประกันของเราจะมีผลบังคับใช้เป็นเวลา **24 เดือน** นับจากวันที่ใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้ง ข้อความที่ติดตอนมาจากข้อกำหนดและเงื่อนไขด้านการขายทั่วไปให้บริการบนเว็บไซต์ของเรา

www.chauvin-amoux.com/en/general-terms-of-sale

ไม่สามารถรับประกันได้ในกรณีดังต่อไปนี้:

- การใช้อุปกรณ์อย่างเหมาะสมหรือใช้กับอุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้ร่วมกันได้
- การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์โดยไม่ได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่เทคนิคของโรงงานผลิต
- งานที่ทำบนอุปกรณ์โดยบุคคลที่ไม่ได้รับการอนุญาตจากผู้ผลิต
- การปรับค่าในการทำงานที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของอุปกรณ์หรือไม่ได้ระบุไว้ในคู่มือผู้ใช้
- ความเสียหายที่เกิดจากแรงกระแทกการตกหล่นหรือเปียกน้ำ



FRANCE

Chauvin Arnoux

12-16 rue Sarah Bernhardt
92600 Asnières-sur-Seine

Tél : +33 1 44 85 44 85

Fax : +33 1 46 27 73 89

info@chauvin-arnoux.com

www.chauvin-arnoux.com

INTERNATIONAL

Chauvin Arnoux

Tél : +33 1 44 85 44 38

Fax : +33 1 46 27 95 69

Our international contacts

www.chauvin-arnoux.com/contacts



**CHAUVIN
ARNOUX**